


BULLETIN TECHNIQUE 2013 n°3

208 R2

18 février 2013

Levier de direction

Nous vous recommandons de contrôler les assemblages de la biellette de direction sur le levier de direction et plus particulièrement la vis assurant cet assemblage :

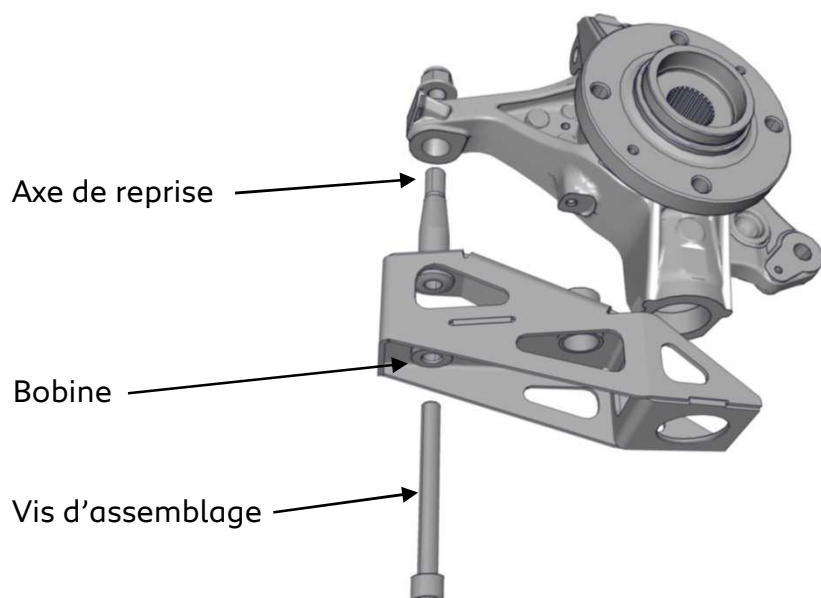

Lorsque cette vis est serrée au couple de 3.8 N.m, nous vous recommandons de contrôler que le dessous de la tête de vis est bien en appui sur la bobine.

Dans le cas contraire, il est nécessaire de prolonger le taraudage (M10 x 150) dans l'axe de reprise.

N'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance technique pour tout renseignement complémentaire.


TECHNICAL BULLETIN 2013 n°2

208 R2

18th February 2013

Steering arm

We recommend you to check the assembly of the track arm with the steering arm and especially the screw:

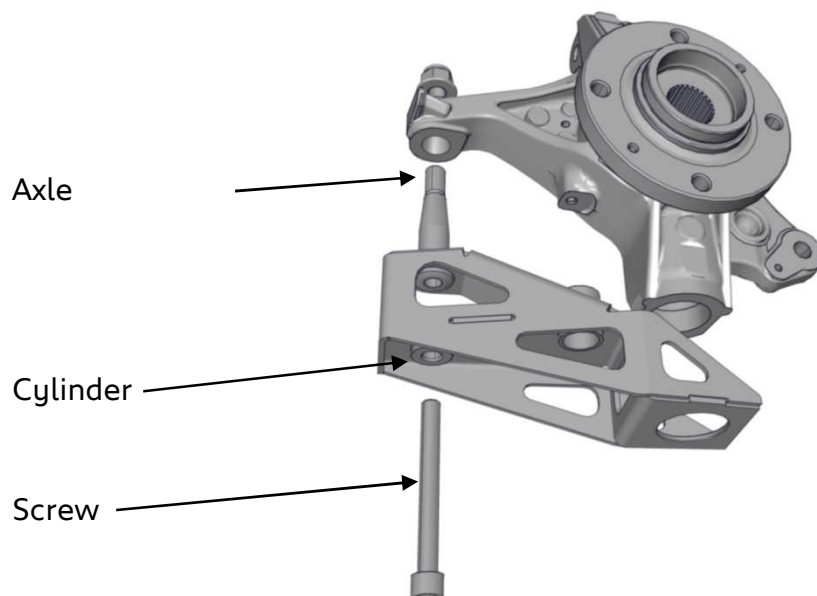

When the crew is tightened at the torque of 3.8 N.m, we recommend you to check the contact between the screw head and the cylinder.

If not, please use a tap (M10x150) to increase the thread length.

Please contact the technical support team for any information or question.

CONTACTS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 208 R2 Technical Support Team for 208 R2

Jean-François GRANDCLAUDON
Responsable Assistance Technique
Technical Support Manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE
Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 63
Email : eric.andre@mpsa.com

Jean-Charles Flattin
Tel : + 33 (0)1 30 70 21 43
E-mail : jeancharles.flattin@mpsa.com

Philippe GAMBIER
Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 56
Email : philippe.gambier@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32
Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 20 76
Email : dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email: peugeot-sport-racingshop@peugeot.com
www.peugeot-sport-store.com